

TALLBARRET

Isbildning vid takfot

Vi har konstaterat att det även i år förekommit kraftig isbildning.

Orsaken till isbildningen är främst att det är för hög värme i vindsutrymmet och som en följd av det tinar snön och blir till isbildning vid den utbyggda takfoten, som i sig är kall.

Problemet blir större med ökad snömängd eftersom snön isolerar och nollpunkten förflyttas.

Varför vindsutrymmet är uppvärmt beror med största sannolikhet på att det föreligger övertryck i bostaden. Orsaken till detta är att centralfläkten inte är i drift, vilket gör att frånluftsflödet blir begränsat och luften läcker ut genom otätheter i konstruktionen. Bland annat fungerar vädringsluckorna i öppet läge som frånluftsventiler, dessa skall normalt fungera som tilluftsventiler.

Åtgärder

Se till att köra centralfläkten så mycket som möjligt, helst kontinuerligt under perioden december – mars.

Viktigt är också att när spisfläkten i köket är igång skall alltid centralfläkten vara igång.

OBS! Förvissa er om att centralfläkten fungerar, d v s att fläktmotorn är OK.

Vi återkommer senare med ytterligare information.

Har ni frågor kontakta

Lennart Jonsson, tel 13 12 26 eller 070-546 51 73.

Sören Antonsson, tel 070-589 63 63 eller 090-12 28 15.

Styrelsen